

FGA 安全パトロール

2013年 5月 20日 10:10


ケース1

作業名: ブランコ

(博多区 博多駅前 / 経験 ?年 / 非会員)



地上に立番人と思われる人を確認

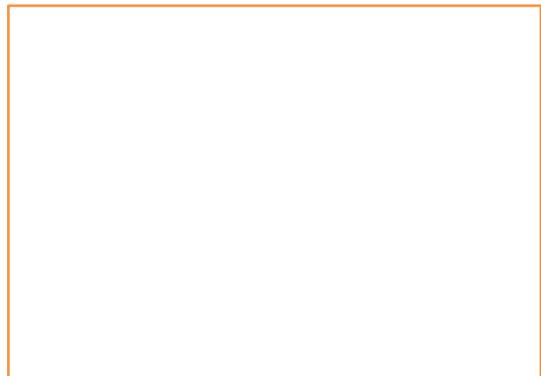

6条件

保護帽の着用		
安全帯の装着		
道具 落下阻止		
バリケード		
ライフライン		
墜落阻止器具		

FGA安全パトロール指導員からの指導事項

セットバック形状の建物

地上に立番人と思われる人を確認

ロープが三人分垂らしていましたが、セッティング中の模様

暫く、待機しましたが後回しにし次の現場へ…

FGA 安全パトロール

2013年 5月 20日 10:30

ケース2

作業名: 乗り出し (博多区 住吉 / 経験 年 / 会員)



6条件

保護帽の着用	<input checked="" type="checkbox"/>	
安全帯の装着	<input checked="" type="checkbox"/>	
道具 落下阻止	<input checked="" type="checkbox"/>	
バリケード	<input checked="" type="checkbox"/>	
ライフライン	<input checked="" type="checkbox"/>	
墜落阻止器具	<input checked="" type="checkbox"/>	

FGA安全パトロール指導員からの指導事項

会員さんの現場、乗り出し作業でしたが下から確認できず、次なる現場へ・・・

FGA 安全パトロール

2013年 5月 20日 10:50

ケース3

作業名: ブランコ

(博多区 博多駅東 / 経験 10年 / 会員)



バリケードより外側へロープがはみ出

シャンプーとスクイジーにそれぞれカールコードを装着

6条件

保護帽の着用	良好	墜落時保護用を使用
安全帯の装着	良好	フルボディー型ハーネス
道具 落下阻止	良好	カールコードの使用
バリケード	良好	カラーコーンとトラバー
ライフライン	良好	地上まで達している
墜落阻止器具	良好	アサップ使用

FGA安全パトロール指導員からの指導事項

下降器具: ラック メインロープ: 10ミリ × 2本 ライフライン: 12ミリ
 10階建てのロープ作業
 正面玄関の出入り口のバリケード外に、ロープがはみ出ていたので指導
 フルボディー型ハーネスが安全への意識の高さが感じられました。

ケース4

作業名: ブランコ

(博多区 博多駅前 / 経験 26年 / 非会員)



6条件

保護帽の着用	良好	墜落時保護用を使用
安全帯の装着	良好	シットハーネス使用
道具 落下阻止	良好	カールコードの使用
バリケード	良好	カラーコーン+トラロープ+立ち番人
ライフライン	良好	地上まで達している
墜落阻止器具	×	シャントを使用

FGA安全パトロール指導員からの指導事項

一軒目の現場に舞戻り、作業中を確認 元請けさんらしき人が地上で見張りの方へQGA安全パトロールの旨を伝え、交渉の末、道具などの写真を撮影+インタビューに成功
 作業員も26年のベテランさんでした。
 ツインロープ+シャントでの仕様、協会のほうでは昨年より事故防止の為、パラレル方式を推進して

ケース5

作業名: ブランコ

(早良区 西新 / 経験 5年 / 会員)



6条件

保護帽の着用	良好	
安全帯の装着	良好	
道具 落下阻止	良好	カールコードの使用
バリケード	良好	カラーコーン+トラロープ
ライフライン	良好	
墜落阻止器具	??	

FGA安全パトロール指導員からの指導事項

西新のタワーマンション

1階が駐車場出入り口のためバリケード+立番人

メインロープ:14mm ライフライン:11mm ツインロープ方式での作業

上層部での作業のため、道具の仕様等詳細は確認できず。

シャンプー・スクイジーのカールコードは確認!

|

-ル

います。

